

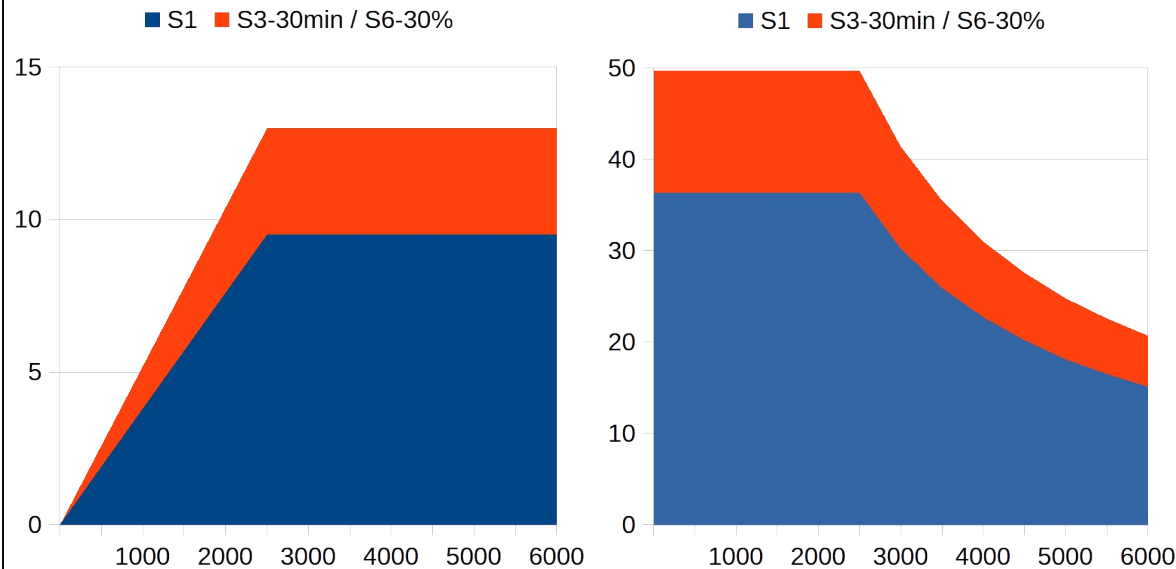
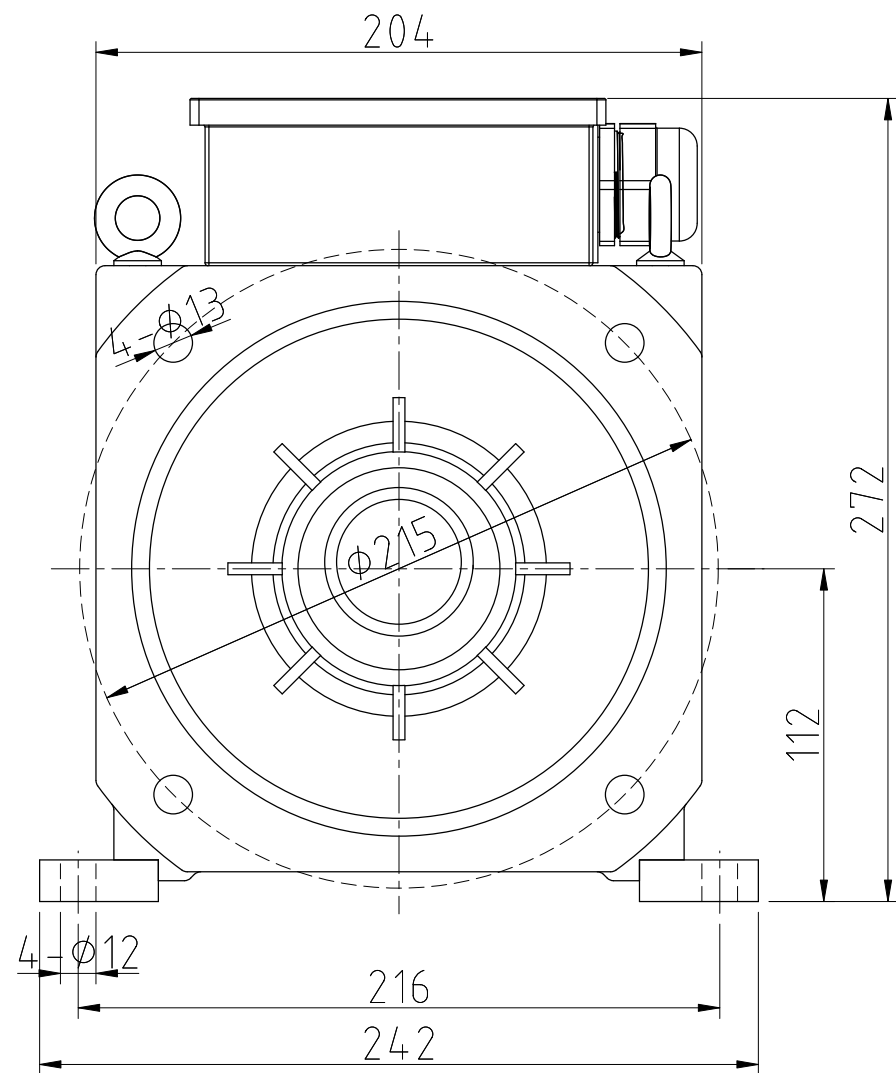


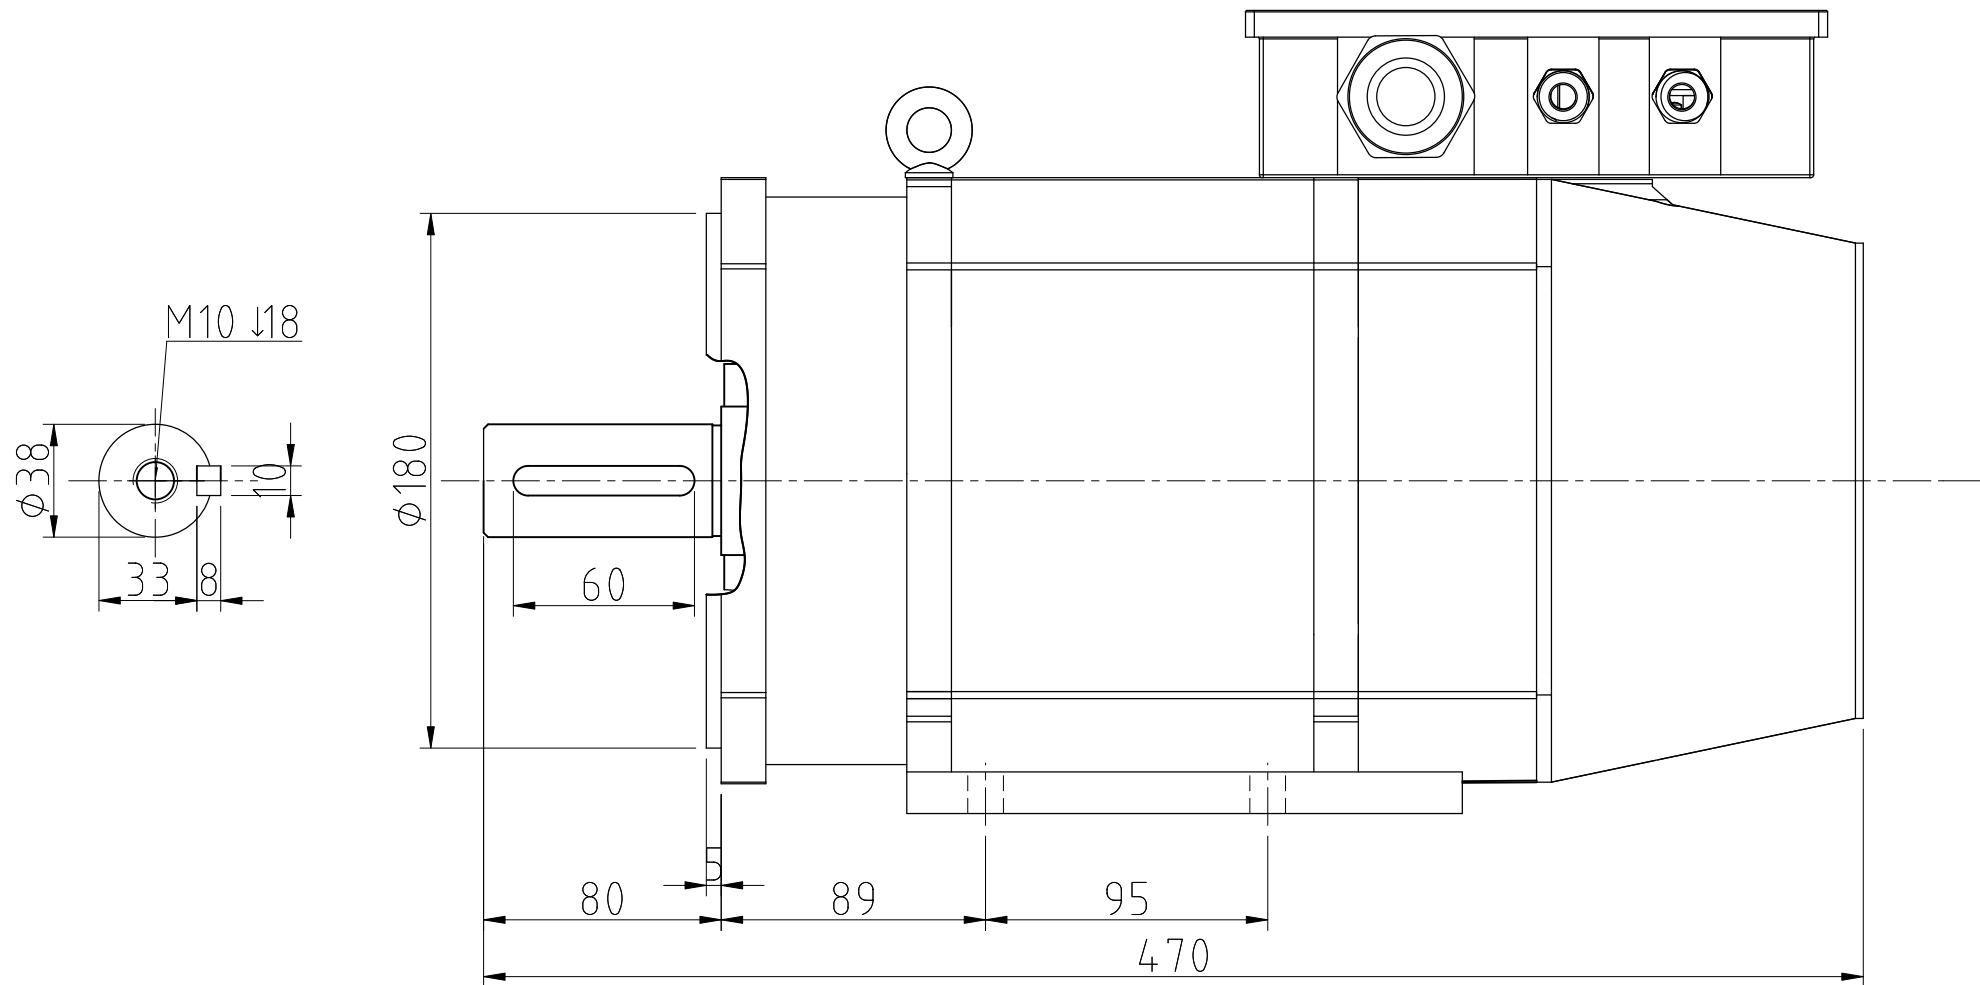


- 1、主 轴 电 机 由 变 频 器 (或 驱 动 器) 供 电 ，
电 机 必 须 接 地 ！
2、冷 却 风 机 电 源 : A C 380V - 50Hz。
如 电 源 变 化 , 订 货 时 说 明 。
冷 却 风 机 向 电 机 轴 的 方 向 鼓 风 ，
如 果 鼓 风 方 向 相 反 , 请 调 换 2 根 电 源 接 线 。
3、电 机 无 机 座 减 短 了 电 机 散 热 路 径 ，
电 机 内 外 温 差 接 近 , 散 热 效 果 好 。
因 表 面 高 温 , 请 勿 触 摸 ！
4、电 机 选 用 耐 高 温 轴 承 。
5、安 装 联 接 盘 时 请 勿 强 力 打 击 ，
以 免 损 伤 轴 伸 及 轴 承 。


Motor
电 机 电 源

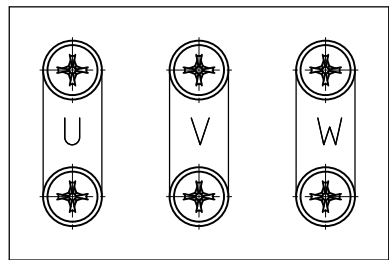

Earth
接 地 线



Fan
冷 却 风 机 电 源

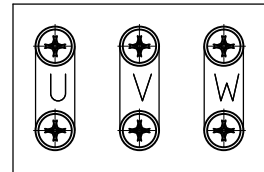

型 号	额 定						过 载 S3/S6		恒 功 率	最 高	转 动	重 量
	功 率	转 矩	电 压	电 流	频 率	转 速	功 率	转 矩	上 限	转 速	惯 量	
	kW	Nm	V	A	Hz	rpm	kW	Nm	rpm	rpm	kgm²	
ZB205B35-259R5380JFX	9.5	36.3	380	17.5	85.2	2500	13	49.7	6000	6000	0.0198	48

						ZB205B35 -259R5380JFX			SIAONCHIOE	
标记处数 分区 更改文件号 签名 年.月.日									主 轴 电 机	
设计						阶段标记 重量 比例				
审核										
工艺						共 1 张 第 1 张				