

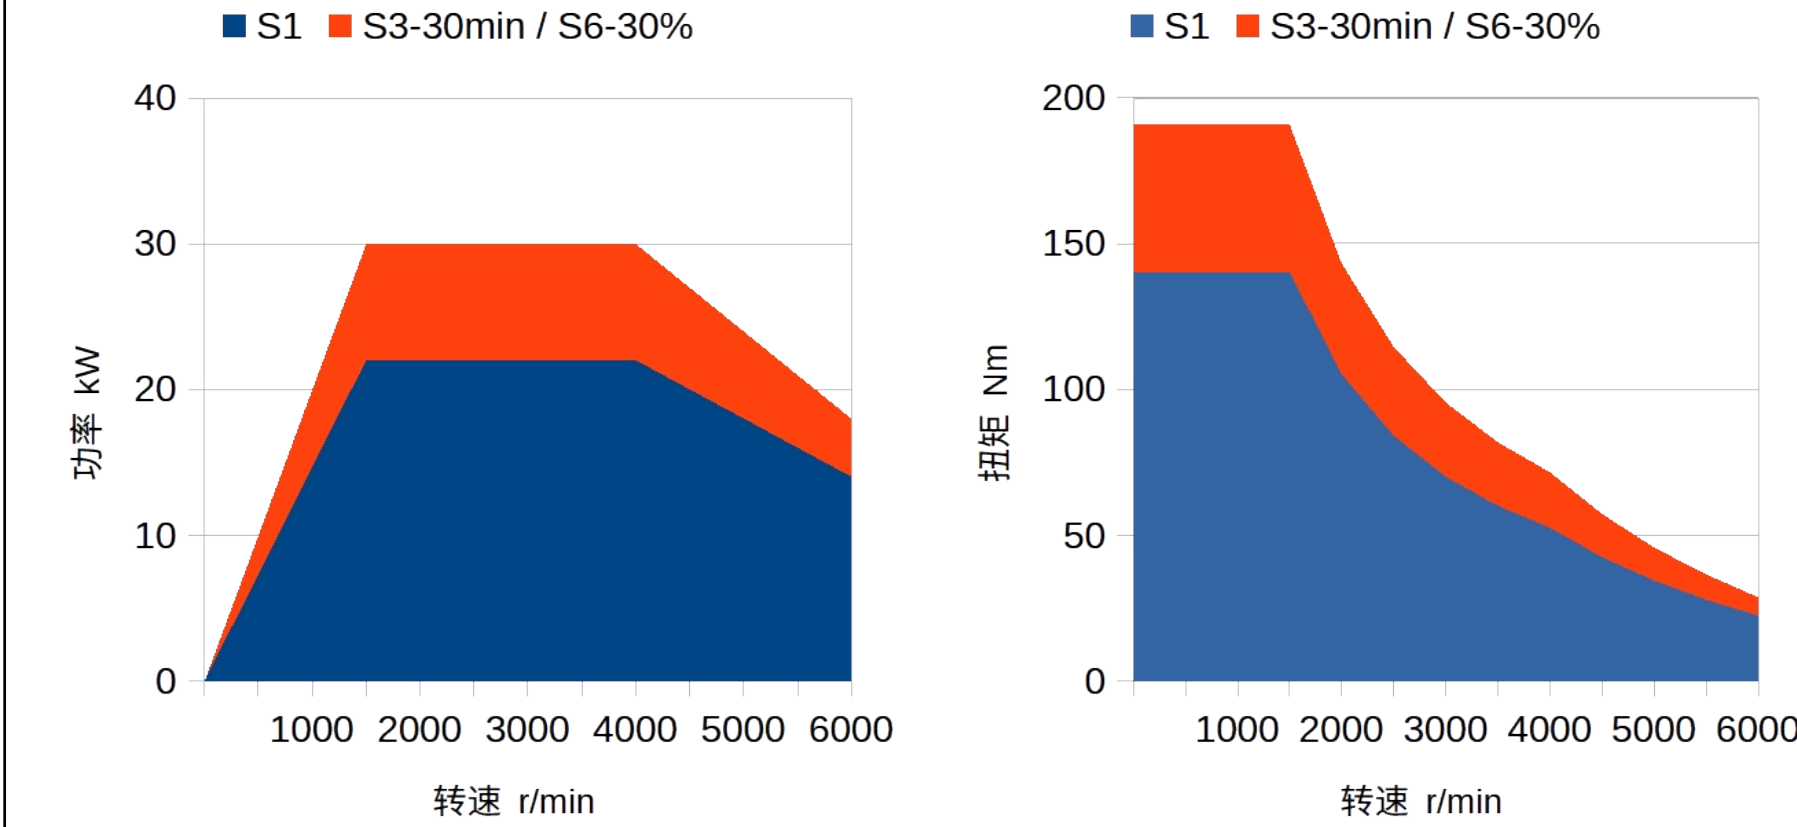
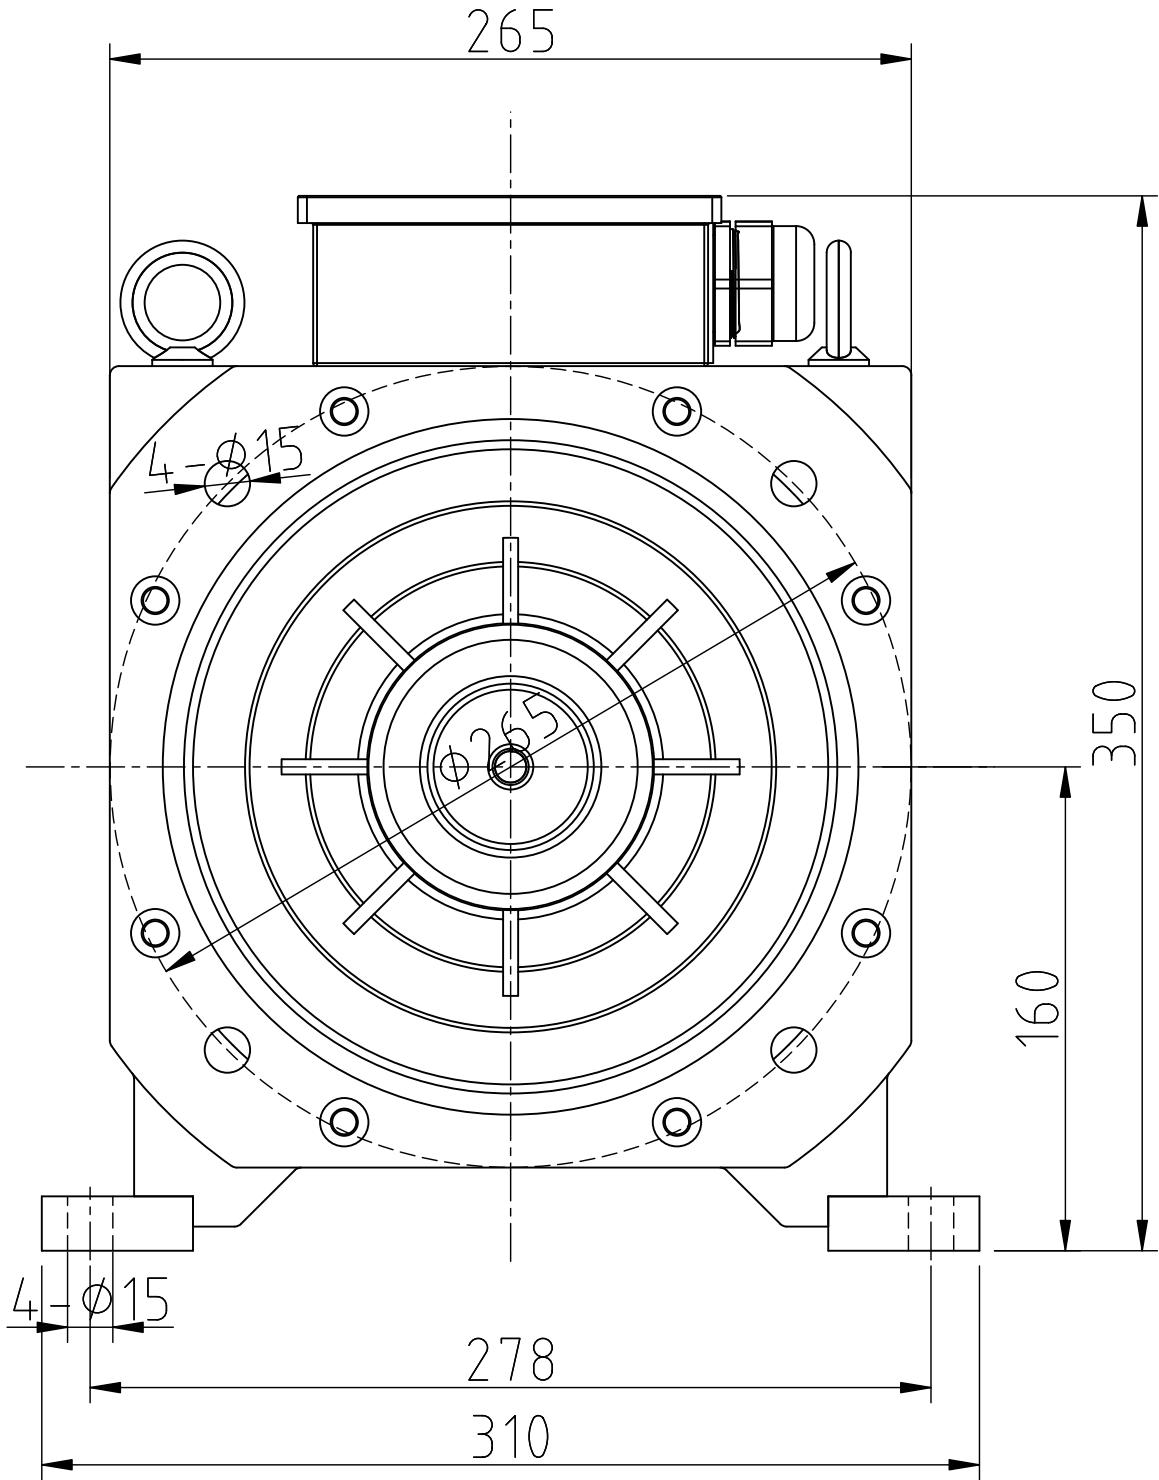


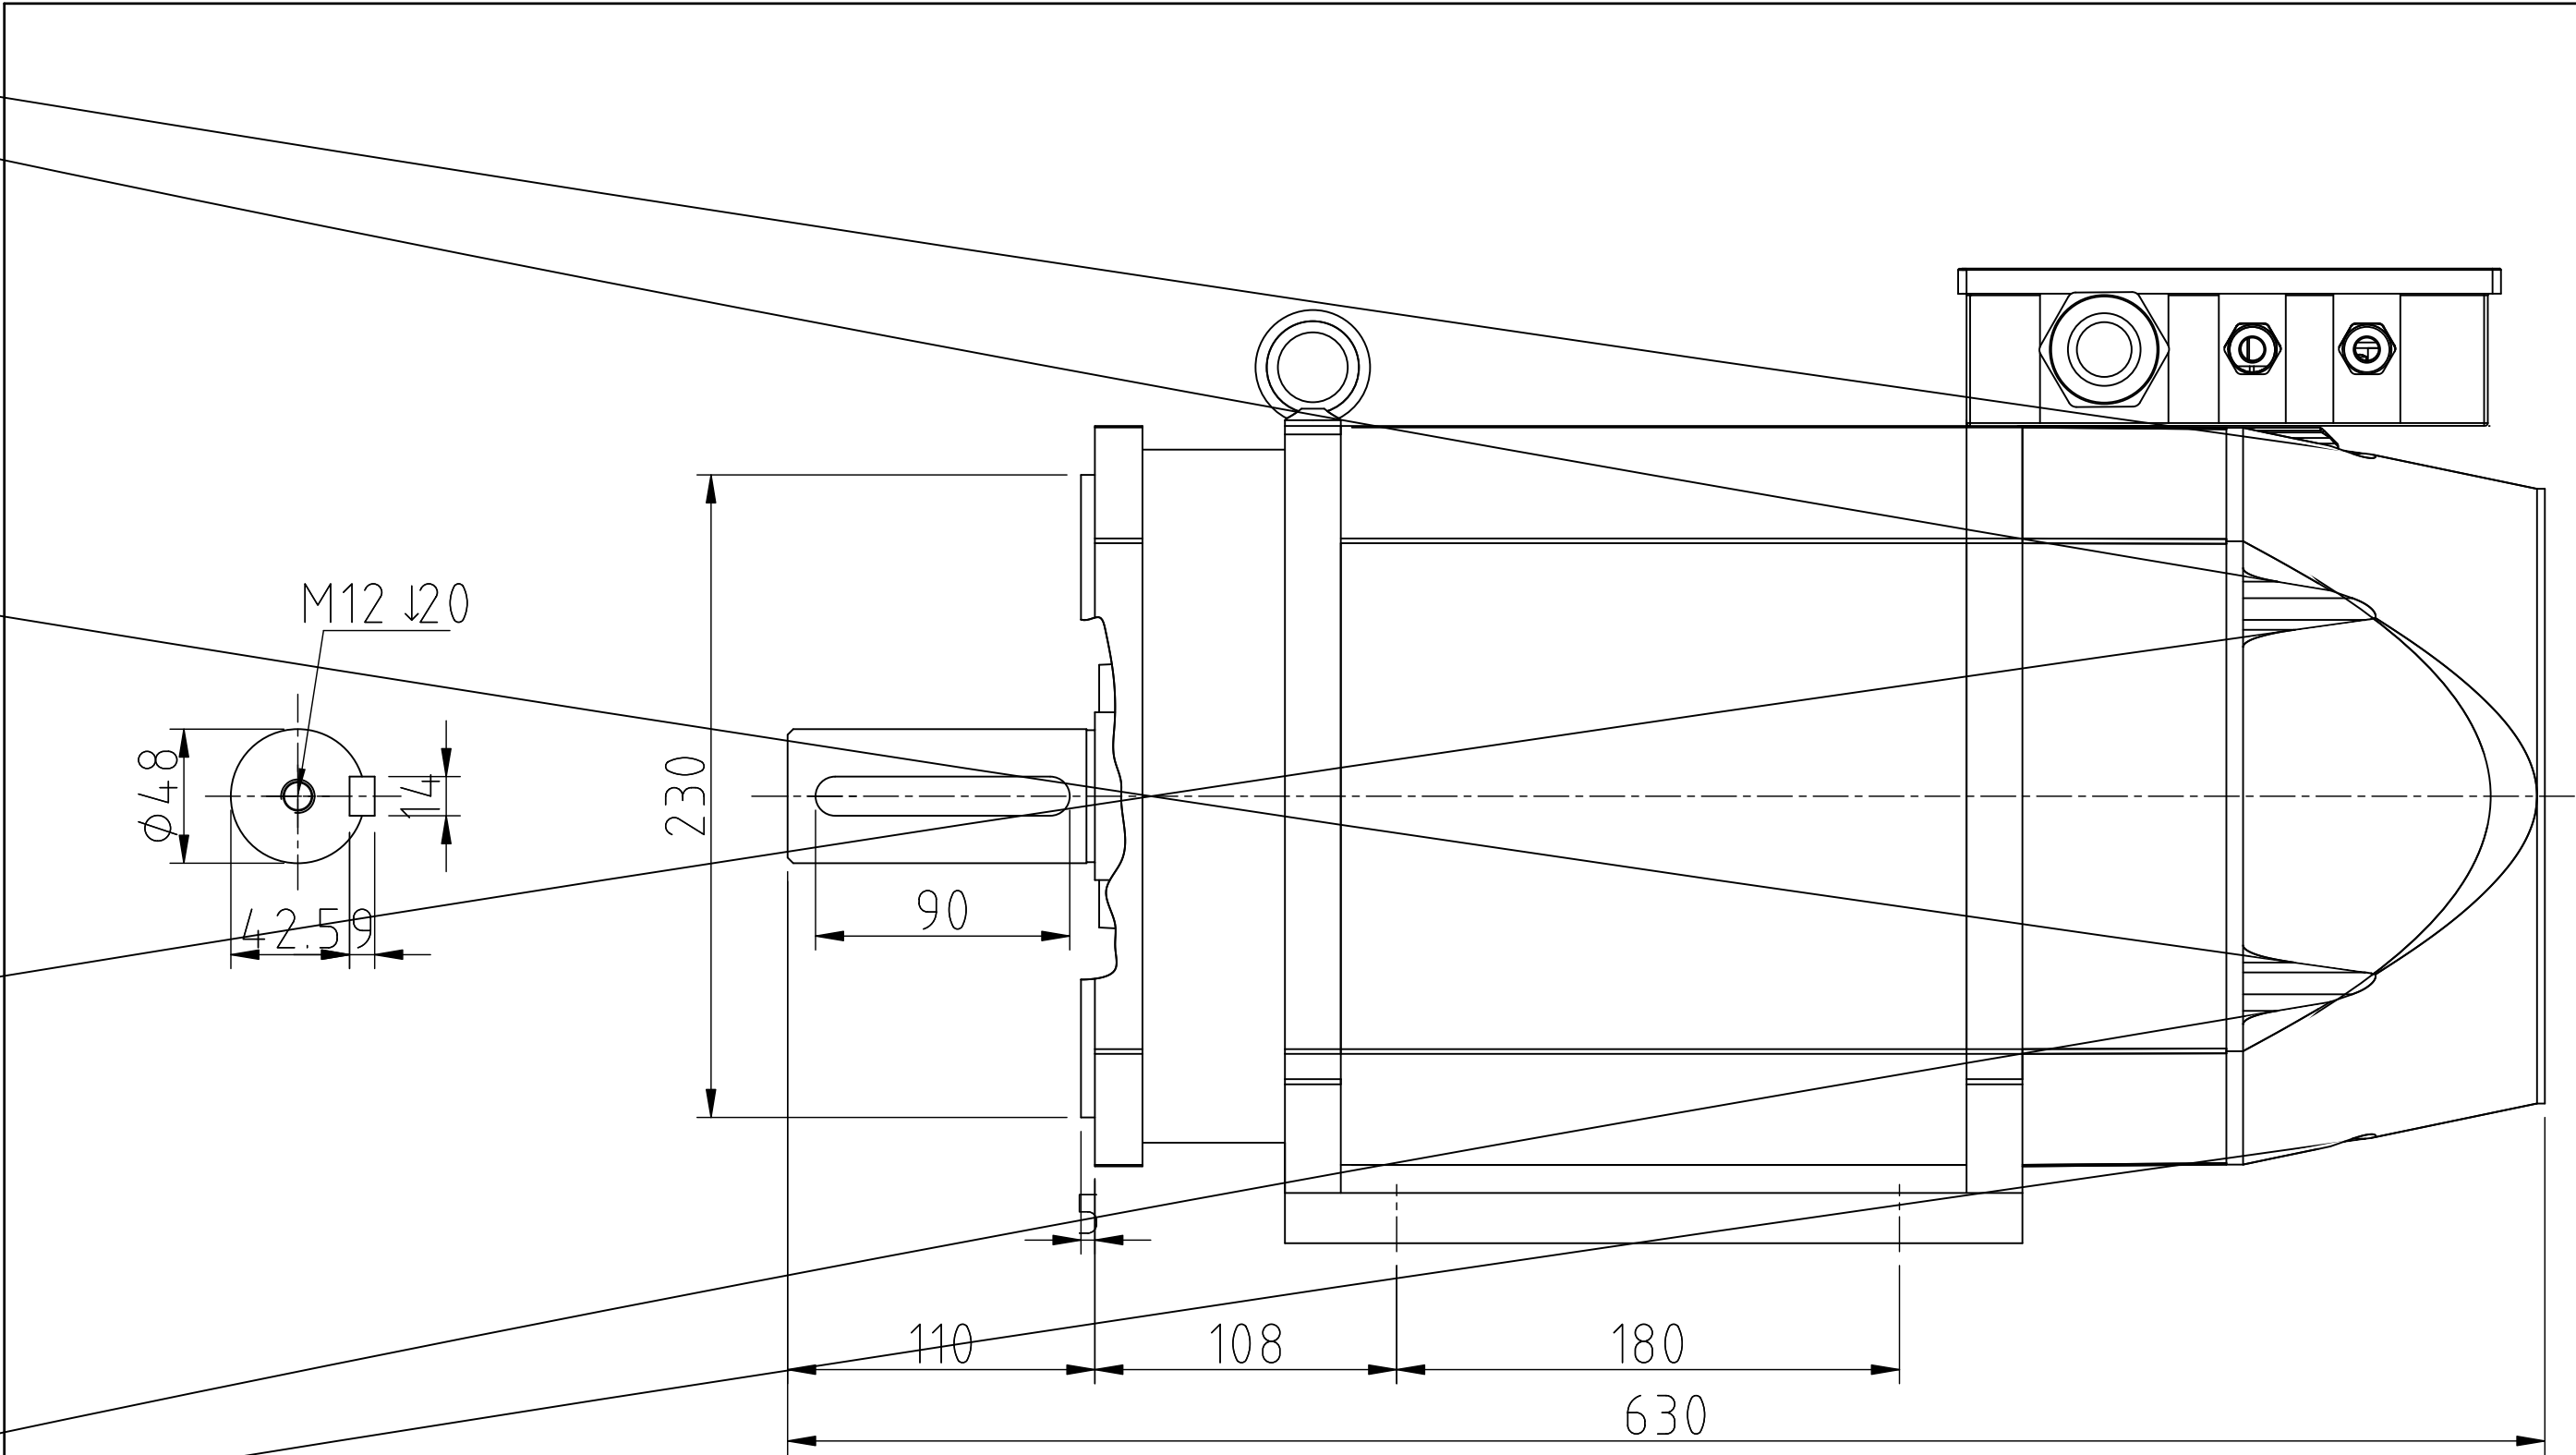


- 1、主 轴 电 机 由 变 频 器 (或 驱 动 器) 供 电 ， 电 机 必 须 接 地 ！
- 2、冷 却 风 机 电 源 A C 3 8 0 V - 5 0 H z 。 如 电 源 变 化 , 订 货 时 说 明 。 冷 却 风 机 向 电 机 轴 的 方 向 鼓 风 ， 如 果 鼓 风 方 向 相 反 , 请 调 换 2 根 电 源 接 线 。
- 3、电 机 无 机 座 减 短 了 电 机 散 热 路 径 ， 电 机 内 外 温 差 接 近 , 散 热 效 果 好 。 因 表 面 高 温 , 请 勿 触 摸 ！
- 4、电 机 选 用 耐 高 温 轴 承 。
- 5、安 装 联 接 盘 时 请 勿 强 力 打 击 ， 以 免 损 伤 轴 伸 及 轴 承 。


Motor
电 机 电 源

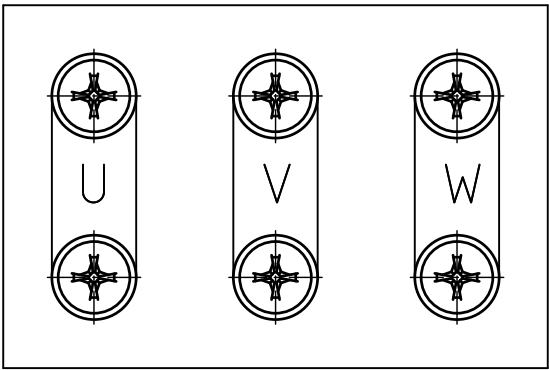

Earth
接 地 线

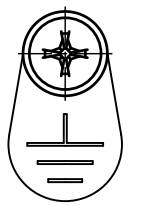

Fan
冷 却 风 机 电 源

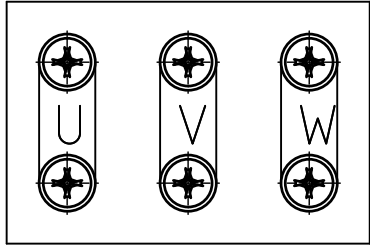

型 号	额 定						过 载 S3/S6		恒 功 率 时 最 高 转 速	最 高 转 速	转 动 惯 量	重 量
	功 率	转 矩	电 压	电 流	频 率	转 速	功 率	转 矩				
	kW	Nm	V	A	Hz	rpm	kW	Nm				
ZE265B35-1522380JFX	22	140	380	40	51	1500	30	191	4000	6000	0.1185	130

							ZE265B35 -1522380JFX			SIAONCHIOE		
标 记 处 数	分 区	更 改 文 件 号	签 名	年、月、日								
设 计			标 准 化	230715			阶 段 标 记	重 量	比 例	主 轴 电 机		
审 核												
工 艺			批 准				共 1 张 第 1 张					