

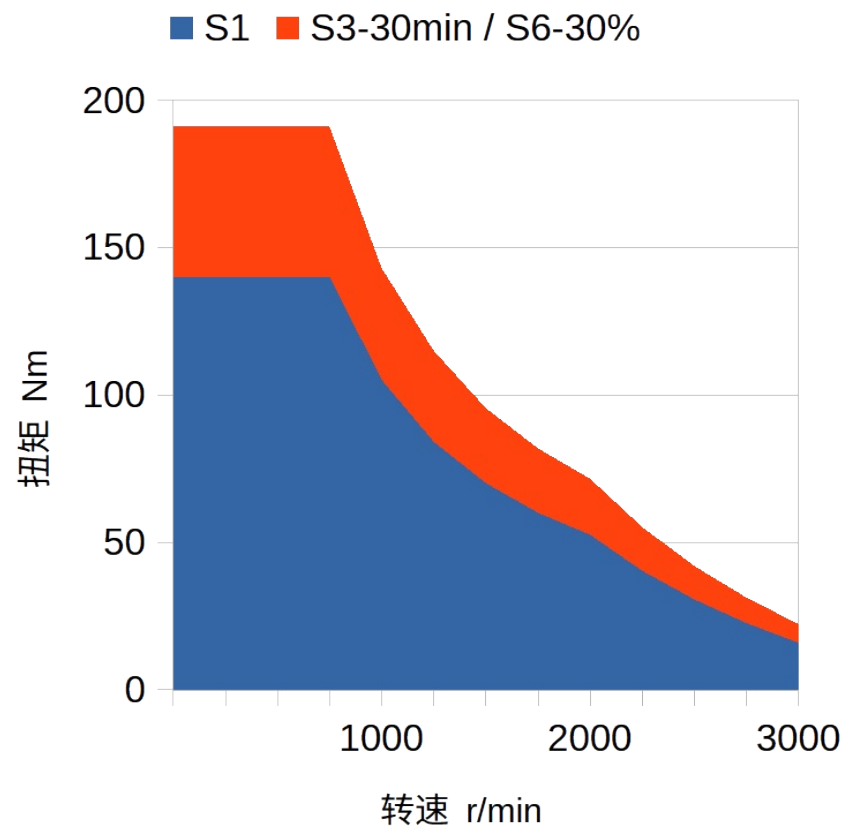
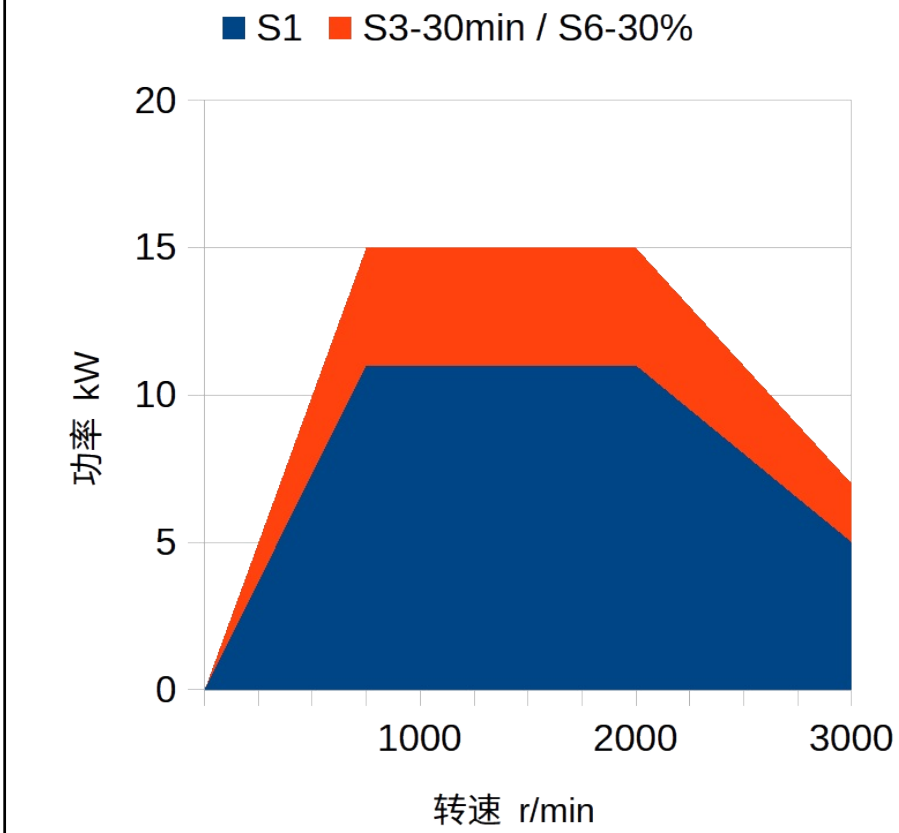
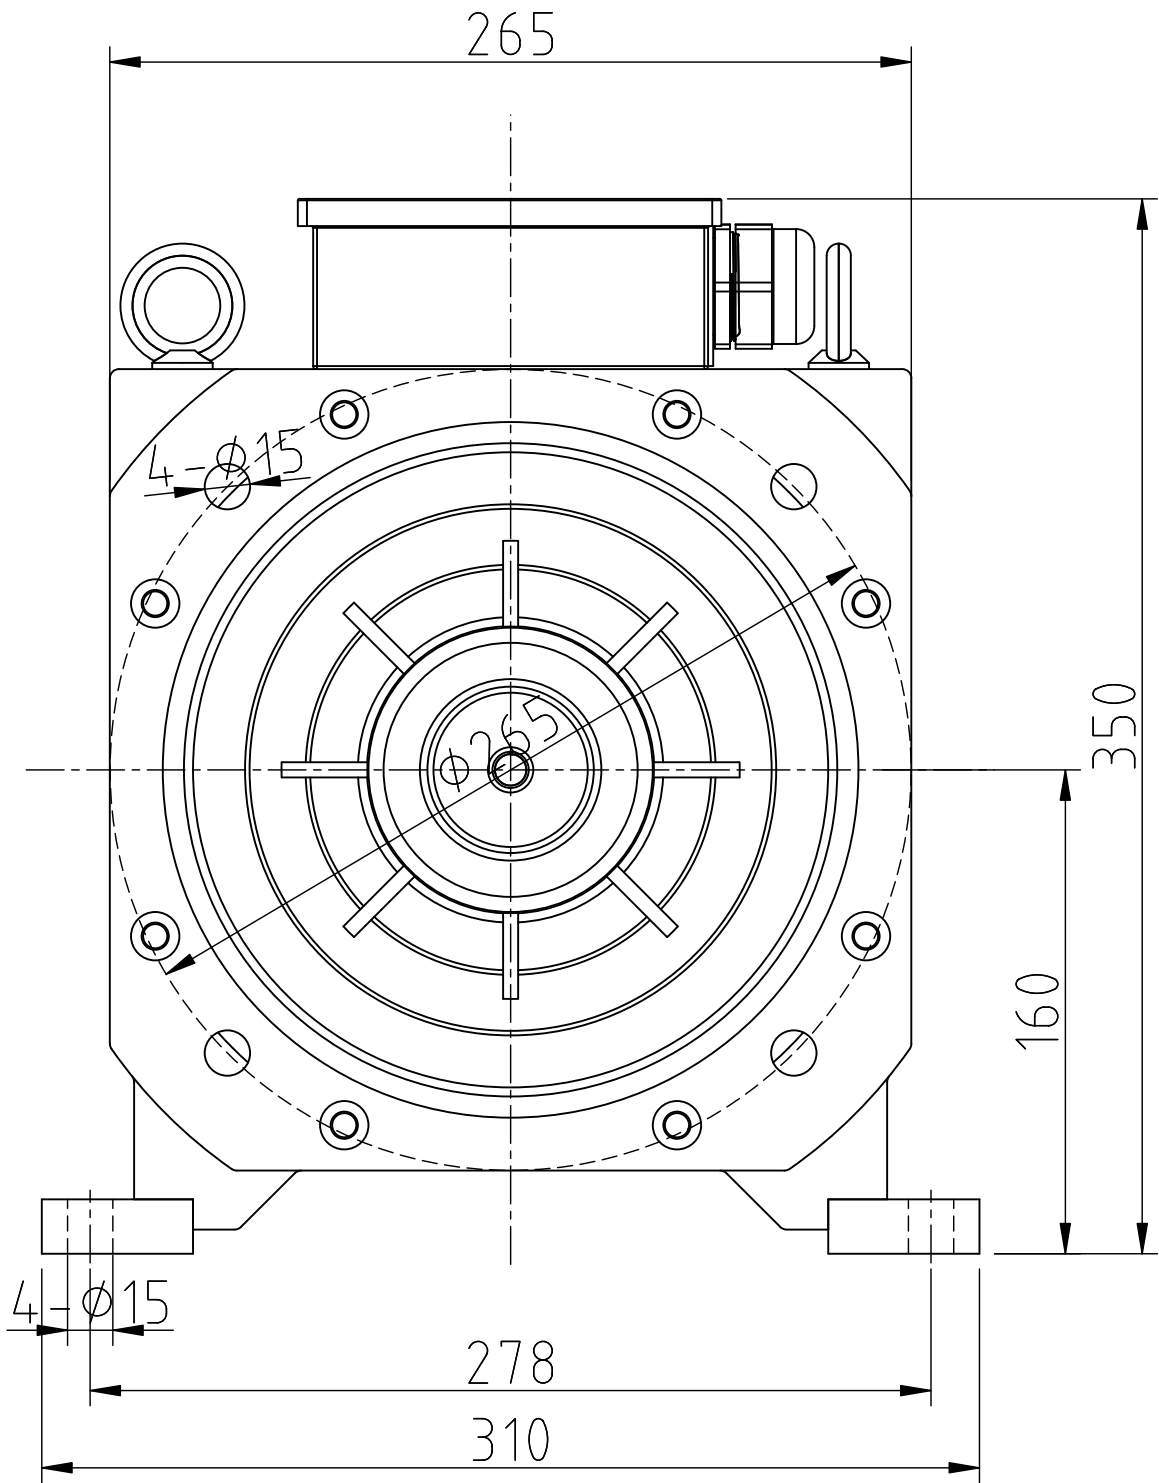


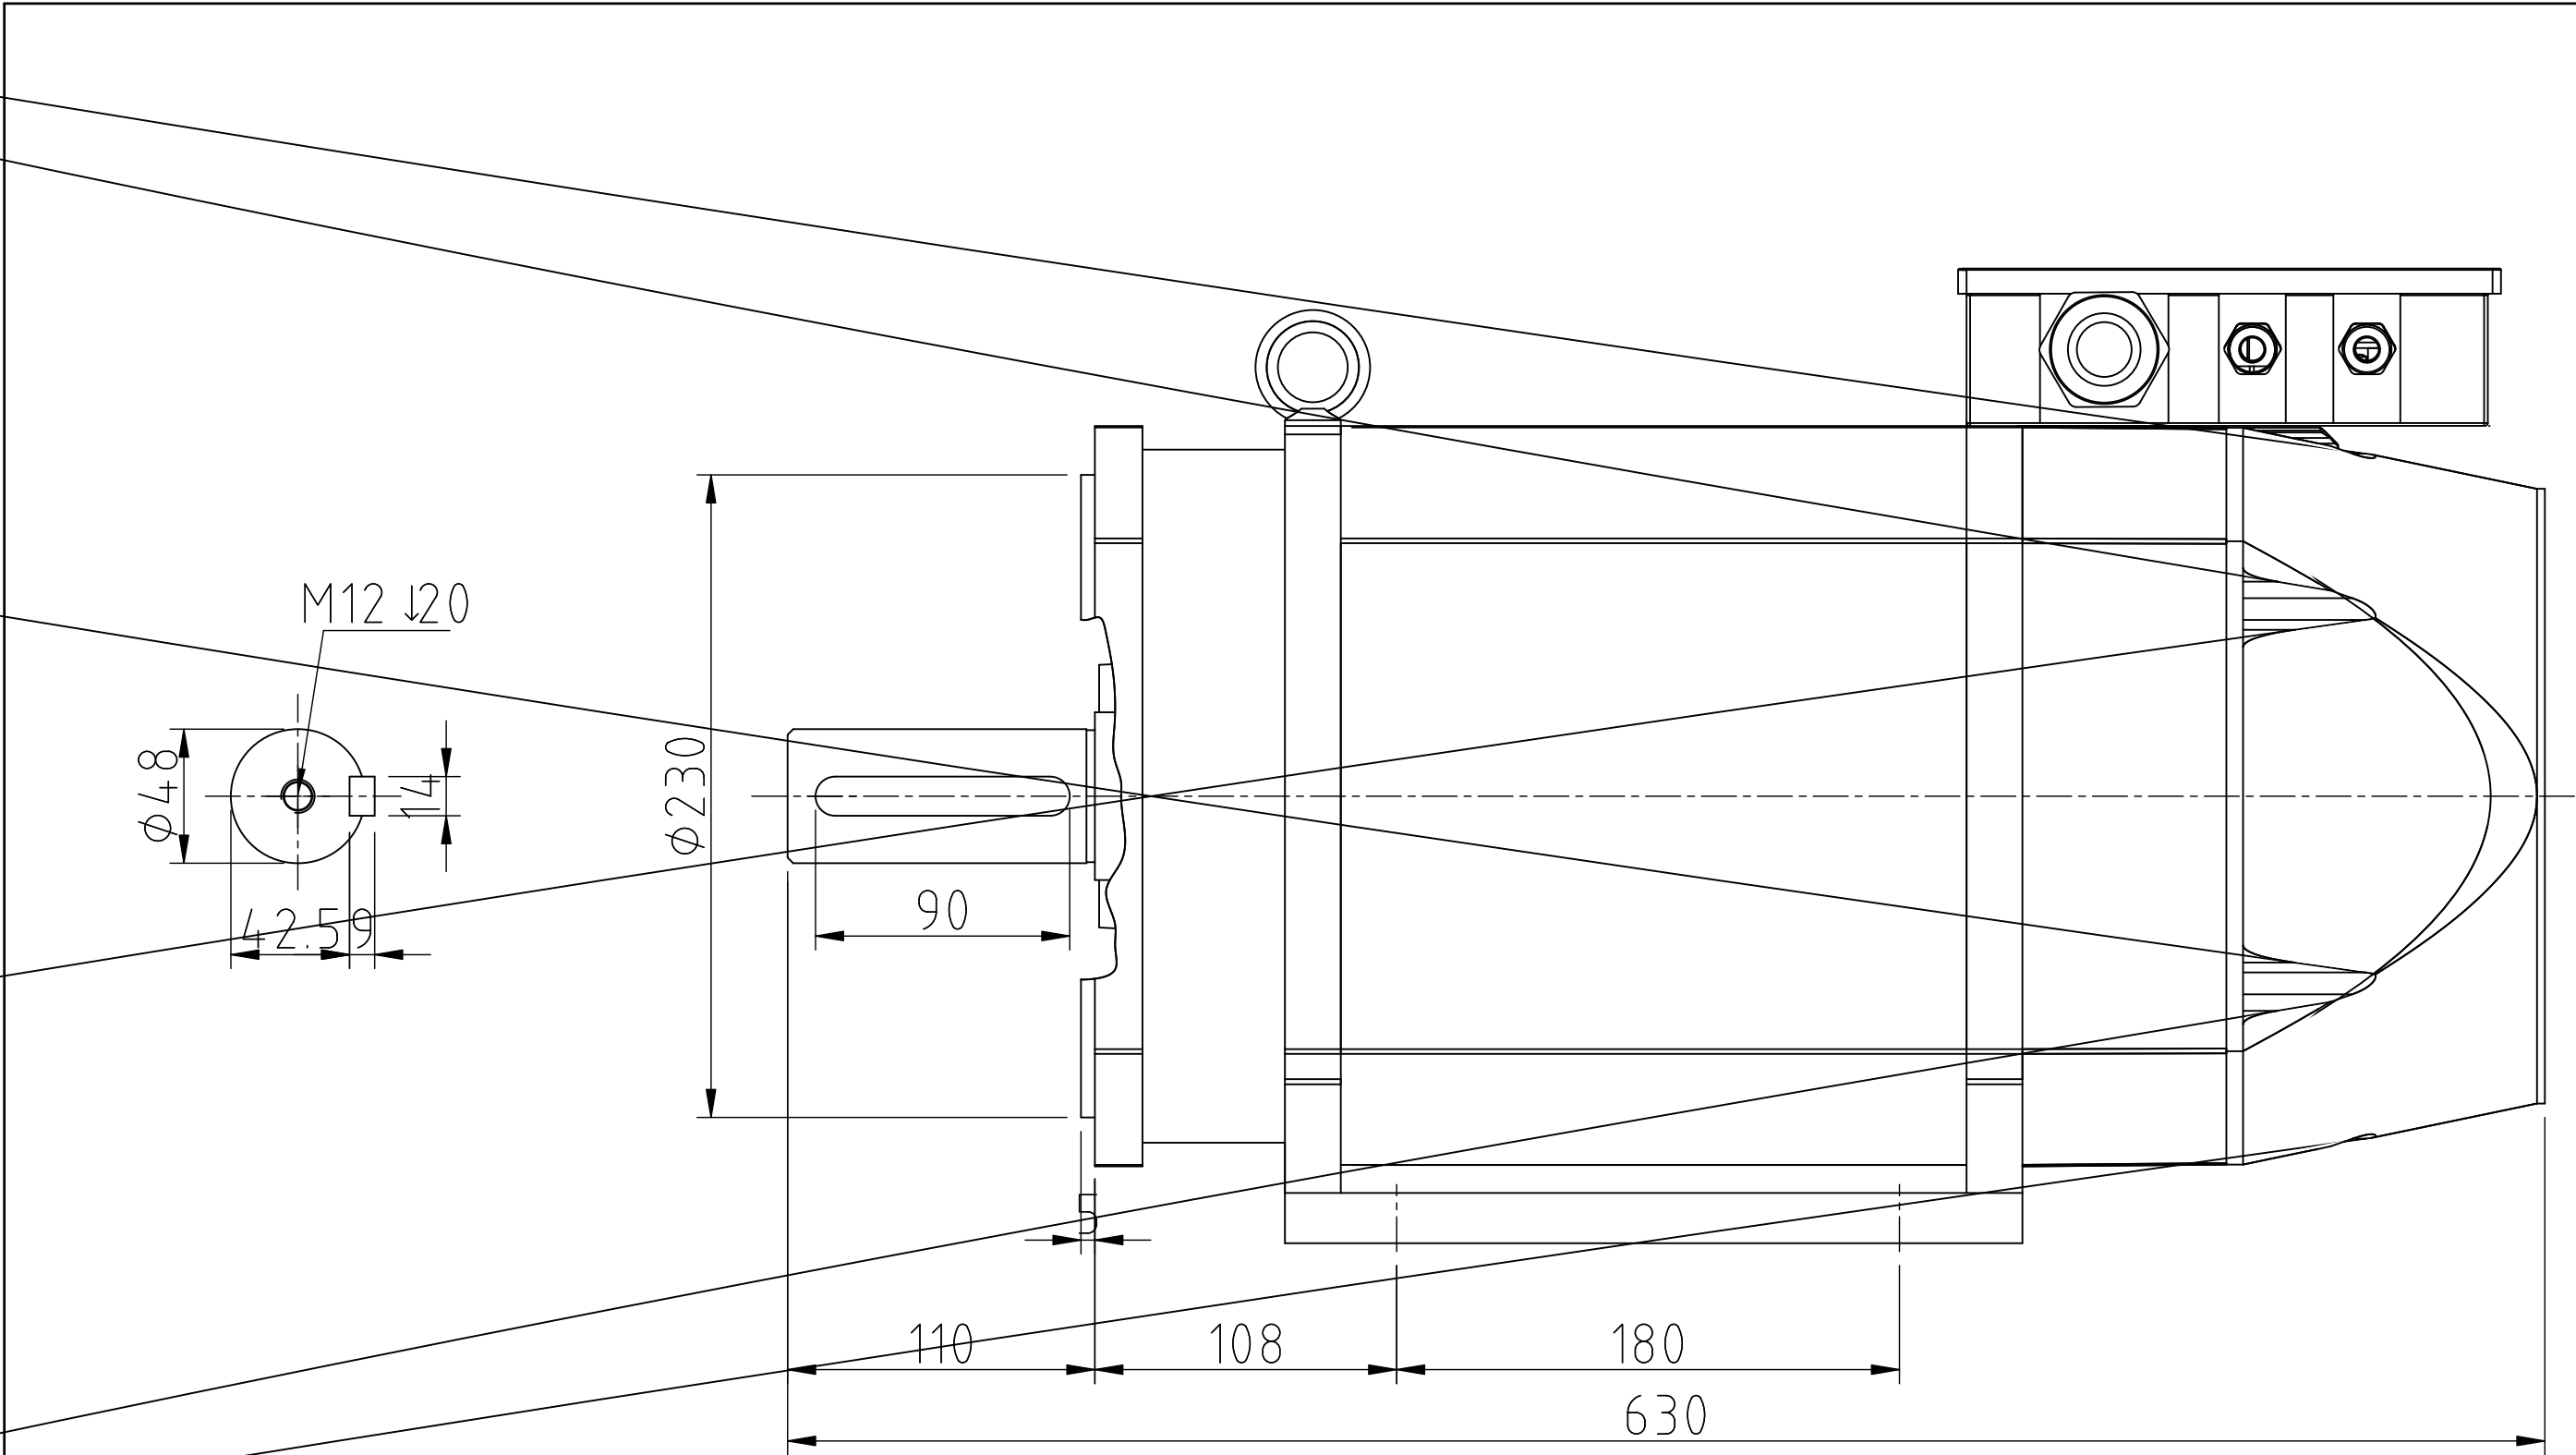


- 1、主 轴 电 机 由 变 频 器 (或 驱 动 器) 供 电，电 机 必 须 接 地！
- 2、冷 却 风 机 电 源 AC380V -50Hz。如 电 源 变 化，订 货 时 说 明。冷 却 风 机 向 电 机 轴 的 方 向 鼓 风，如 果 鼓 风 方 向 相 反，请 调 换 2 根 电 源 接 线。
- 3、电 机 无 机 座 减 短 了 电 机 散 热 路 径，电 机 内 外 温 差 接 近，散 热 效 果 好。因 表 面 高 温，请 勿 触 摸！
- 4、电 机 选 用 耐 高 温 轴 承。
- 5、安 装 联 接 盘 时 请 勿 强 力 打 击，以 免 损 伤 轴 伸 及 轴 承。

Motor
电 机 电 源

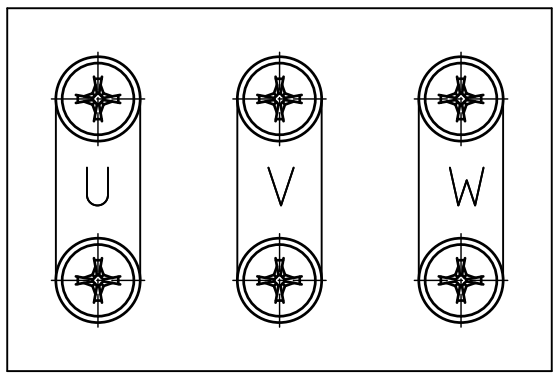


Earth
接 地 线

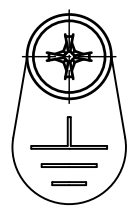

Fan

冷 却 风 机 电 源

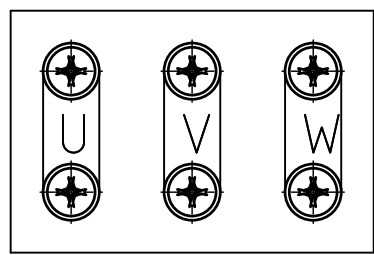

型 号	额 定						过 载 S3/S6		恒 功 率 时 最 高 转 速	最 高 转 速	转 动 惯 量	重 量
	功 率	转 矩	电 压	电 流	频 率	转 速	功 率	转 矩				
	kW	Nm	V	A	Hz	rpm	kW	Nm				
ZE265B35-75011380JFX	11	140	380	22	26	750	15	191	2000	3000	0.1185	130

							ZE265B35 -75011380JFX			SIAONCHIOE		
标 记 处 数	分 区	更 改 文 件 号	签 名	年、月、日			阶 段 标 记	重 量	比 例	主 轴 电 机		
设 计		标 准 化		230715								
审 核												
工 艺		批 准					共 1 张		第 1 张			